

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteurs		

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Elektrische Anlage 24
(285)

24. Juni 1965


Startschwierigkeiten und Aussetzer bei Regenwetter

In unserer Technischen Mitteilung "Elektrische Anlage 22 (264)" wiesen wir auf verschiedene Massnahmen hin, die an der elektrischen Anlage des Motors durchgeführt werden mussten, wenn Startschwierigkeiten und Aussetzer bei feuchter Witterung auftraten.

Es kann sein, dass nach Durchführung dieser Arbeiten in Einzelfällen noch Startschwierigkeiten und Aussetzer bei Regenwetter auftreten. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass für diese Schwierigkeiten Schmutz und Öl in Verbindung mit Nässe auf dem Zündkerzenisolator verantwortlich sind.

Unsere Abteilung "Teile, Motoren und Zubehör" führt ab sofort eine Wasserschutzkappe, die zwischen Zündkerzenstecker und Zündkerze montiert wird und somit den Kerzenisolator trocken hält (siehe Skizze). Diese Wasserschutzkappe ist erhältlich unter der Bestell-Nr 11-446 081, Auf dem Garantiewege werden für diese Arbeiten 0,2 Stunden pro Fahrzeug vergütet.

b. w.

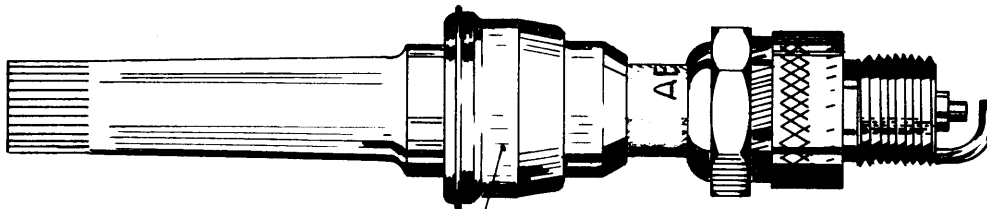

11 446 081