

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteurs	
				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

# TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Motor 12

(49)

8. Februar 1966

Motorgeräusche bei 60 - 70 km/h im 2. Gang (4. Gang)

An V4-Motoren, hauptsächlich 1,7 ltr-HC-Motoren, kann es in vereinzelten Fällen im mittleren Drehzahlbereich bei 1/4 bis 1/2 Gasstellung zu einem Motorgeräusch kommen, das sich ähnlich wie Lagertrummeln anhört. Dieses Geräusch tritt hauptsächlich im Geschwindigkeitsbereich von 60 - 70 km/h im 2. Gang auf.

In solchen Fällen ist die Grundeinstellung des Motors ( $6^{\circ}$  v OT), der Schliesswinkel ( $50^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ), die Fliehkraftverstellung bei abgezogener Unterdruckleitung und die Gesamtverstellung einschliesslich Unterdruckverstellung zu überprüfen. Werden alle vorgeschriebenen Einstelldaten erreicht, so ist das Fahrzeug anschliessend mit abgezogener Unterdruckleitung Probe zu fahren.

Tritt das Geräusch dann nicht mehr auf oder ist stark gemildert, so handelt es sich um ein reines Verbrennungsgeräusch. Ein mechanischer Fehler am Motor liegt in diesen Fällen nicht vor. In Kürze werden wir Ihnen eine Abstellmassnahme gegen diese Beanstandung mitteilen. Wir empfehlen bei der Feststellung der Verbrennungsgeräusche eine Eintragung in die Kundendienst-Kartei vorzunehmen, um eine spätere Reklamationsabwicklung durchführen zu können.